

BL 03 - Frederikke**Problemveien 11, Øvre Blindern**

Bygg type:		Byggeier: UiO	Ca. byggår: 1961		Dato: 28.02.2019	
Nr.	Teknisk installasjon	Tekn.installasjon drift/vurdert	Risikokat. vurdert	Risikoreduserende tiltak	Risikokat. etter tiltak	Kommentarer
A	<p>Bygget har internt varmtvannssystem med VVX-fjernvarme. Det er varmtvannstanker i serie med fjernvarmeverksler, men disse er koblet ut og tømt. Det er muligheter for tilkobling til VVB i BL04 ved behov.</p> <p>Det er vvc på vanlig vv-kurs i tekn. rom U.et., og opp i sjakt.</p> <p>Kv- og vv-ledninger er generelt godt isolert i tekn. rom.</p>	<p>Temperaturer (avlest termometer/SD) på vv.kurs: + 64 °C og vvc: +41 °C retur (svært lav).</p> <p>Temperatur på kurs ut av VVX varierer fra +55 - +75 °C ved befaring, og regulering framstår som treg.</p>	2 - begren.	<p>Kontrollere og korrigere regulering av temp. ut av VVX slik at temp. ikke går under 65 °C, og regulerer raskere enn i dag.</p> <p>Sjekk plassering av temp.føler for vvc til SD.</p> <p>Kontroll av vvc rør-føring og innregulering for å avdekke hvorfor returtemperatur er lav.</p>	3 - lite	<p>Fjernvarme VVX byttet uke 09/2019.</p> <p>Det er viktig at temperaturene på kursene blir sjekket regelmessig.</p>
B	<p>Bygget har flere typer blindledninger; brannskap, påfyllingsarmaturer .</p> <p>Det er fire dusjer i bygget, som benyttes ukentlig.</p>	<p>Blindledninger vil danne biofilm, som er grunnlag for legionella.</p> <p>Dusjer som brukes ofte utgjør liten risiko.</p>	2 - begren.	<p>Montere tilbakeslagsventil ved avgrensing på alle blindledninger.</p> <p>Dusjer er underlagt innført rutine for kloring og rensing.</p>	3 - lite	<p>Montering av tilbakeslagsventiler bør fases inn på lengre sikt i forbindelse med vedlikehold, ombygninger, etc.</p>

Nr.	Teknisk installasjon	Tekn.installasjon drift/vurdert	Risikokat. vurdert	Risikoreduserende tiltak	Risikokat. etter tiltak	Kommentarer
C	Luftbefuktning	Nei	Ingen			
D	Kjøletårn, adiabatiske tørrkjølere, luftskrubber, boblebad, bilvask, dentalstol, basseng og høytrykksspyling	Bygget har kun vanlige tørrkjølere, uten overrisling av vann.	Ingen			
E	<u>Brukerutstyr:</u> Kantinekjøkken og oppvask studenkantine	Oppvaskmaskiner og tinebasseng (+5°C)	3 - lite	Ikke aktuelt	3 - lite	Oppgitt at det er egne rutiner for kjøkkenets utstyr, utføres av bruker
F	<u>Generelt:</u> Bygget og røranleggset er ca.58 år gammelt. Det er også endel blindledninger; gamle rørstrekker som er frakoplet.	Røranleggset vil med stor sikkerhet inneholde biofilm. Det vil derfor være mulighet for legionella.	2 - begren.	Det tas minst tre tilfeldige vannprøver på anlegget. Disse sendes til analyse for kmidtall og legionella.	Vurderes	Vannprøver på anlegget må prioriteres.

Befaring avholdt: Tore Bexrud og Terje Finsrud

Vurdering av analyseskjema og kort befaring.

Risikokategori (smittepotensial): 1 - stort 2 - begrenset 3 - lite

Utarbeidet: *Terje Finsrud*

Driftsleder UiO: Tore Bexrud

Tlf.: 906 36 297

Kontroll: *Odd-Erik Høye*