

## BL 18 - Kristine Bonnevies hus

### Blinderneveien 31, Nedre Blinder

Bygg type: Undervisningsbygg		Byggeier: UiO	Ca. byggår: 1974		Dato: 08.03.2018, Rev. A	
Nr.	Teknisk installasjon	Tekn.installasjon drift/vurdert	Risikokat. vurdert	Risikoreduserende tiltak	Risikokat. etter tiltak	Kommentar
A	Bygget har internt varmtvannssystem med VVX-fjernvarme og ingen back up med VVB. Det er vvc på anlegget og tilkoplinger er på toppen av opplegene. Kv- og vv-ledninger er generelt godt isolert i tekn.rom.	Temperaturer på vv.systemet: ikke avlest etter bl.ventil (+62 gr). Avgreninger på vvc er ikke innreg. Det er ingen temp. avlesning på vvc.	2 - begren.	Temperaturer på vv.systemet: settes til + 70 gr. etter bl.ventil. Montere temp.føler på vvc (skal være +55 gr.). Innregulere de ulike tilknytningspkt. på vvc.	3 - lite	Styring av temp. i vv.systemet er et straksstiltak. Innregulering (event. montering av ventiler) av vvc-system må ha høy prioritet.
B	Bygget har mange typer blindledninger; Nøddusjer, brannskap, påfyllingsarmatur og en sprinklerkurs. Det er 7 - 8 enkle personaldusjer i bygget, som brukes jevnt flere ganger i uka.	Blindledninger vil danne biofilm, som er grunnlag for legionella. Personaldusjer med lite bruk kan også være en risiko.	2 - begren.	Montere tilbake-slagsventil ved avgrensing på alle blindledninger . Personaldusjer med lite bruk utstyres med instruks om spyling før bruk.	3 - lite	Montering av tilbakeslags-ventiler bør fases inn på lengre sikt i forbindelse med vedlikehold, ombygninger, etc.

C	Luftbefuktning eksisterer i bygget, med skivebefuktere på 16 stk. mindre ventilasjonsaggater i forbindelse med fytotronen. Her kan det også kjøres varmluft (tropeklima).	Dette er en type forstørnings-befuktning i en luftstrøm vil kunne danne aerosoler. Det vil også være muligheter for fukt i ventilasjonsanlegget.	1 - stort	Denne typen befuktning må fjernes snarest mulig. Den ble faset ut på slutten av 70-tallet. Det må prioriteres å ta legionella prøver i vent.anlegget.	Vurderes	Befuktningen må stenges av som et strakstiltak. Legionellaprøvene sendes til analyse for kimtall og legionella. Eventuell ny befuktning bør utføres med dampbefukter, vurdert plassert direkte i rommet.
D	Kjøletårn, luftskrubber, boblebad, bilvask, dentalstol og høytrykks-spyling er det ikke i bygget. Kjelleretasje har inneholdt kv-bassenger.	Bassengene har inneholdt kaldt vann godt under +20 gr. og er utfasert 2017.	Ingen		Vurderes	Avhengig av typen befuktning tas det tilfeldige prøver på anlegget. Disse sendes til analyse for kimtall/legionella.
E	<u>Brukerutstyr:</u> Det er registrert befuktning i rom med forsøksdyr.	Type befuktning må avklares snarest.	2 - begren.	Befuktning bør utføres med damp-befukter, eventuelt direkte i rommet.	Vurderes	Avhengig av typen befuktning tas det tilfeldige prøver på anlegget. Disse sendes til analyse for kimtall/legionella.
F	<u>Brukerutstyr:</u> Det er ikke funnet annet utstyr som utgjør en risiko.		Ingen		Vurderes	Vannprøver på anlegget må prioritieres
G	<u>Generelt:</u> Bygget er gammelt. Deler av rørtranlegget er senere ombygget.	Røranleggets alder og mange blindledninger vil med stor sikkerhet inneholde biofilm. Dette gir mulighet for legionella.	2 - begren.	Det tas minst tre tilfeldige vannprøver på anlegget. Disse sendes til analyse for kimtall og legionella.	Vurderes	Vannprøver på anlegget må prioritieres
<b>Befaring avholdt: 15.02.2018:</b>		Jan Erik Olsen og Lars Erik Haraldsen				
<b>Vurdering av analyseskjema, gjennomgang tegninger og kort befaring.</b>						
<b>Risikokategori (smittepotensial):</b>	1 - stort	2 - begrenset	3 - lite			Utarbeidet: <i>Lars E. Haraldsen</i>
<b>Rev. A: Påført kommentarfelt</b>						<b>Kontroll:</b> <i>Ortel - En hi hoye</i>
Driftsleder UiO: Jan Erik Olsen	Tlf.: 952 11 342					