

TØ 08 - Veksthus

Sarsgt./Monradsgt. på Tøyen

Bygg type: Botaniskbygg	Byggeier: UiO	Ca. byggår: 2002	Dato: 13.04.2018		
Nr.	Teknisk installasjon	Tekn.installasjon drift/vurdert	Risikokat. vurdert	Risikokat. etter tiltak	Kommentar
A	Bygget har internt varmtvannssystem med VVX på fjernvarme og VVB i seriekopling. Det er VVC tilkoplet for VVX. Kv- og vv-ledninger er godt isolert i tekn.rom.	Temperaturer på vv.systemet: fra VVX er det + 68 gr.	2 - begren.	Temperaturer må kontrolleres rutinemessig på vv.systemet. Termostat på VVB bør settes til + 70 gr.	
B	Bygget har få blindledninger; Brannskap og påfyllingsarmatur. Det er ikke personaldusjjer i bygget.	Blindledninger vil danne biofilm, som er grunnlag for legionella.	3 - lite	Montere tilbakeslagsventil ved avgrenning på alle blindledninger .	Vurderes
C	Det er luftbefuktning i en plantesone i bygget. Dette er et eget rørsystem (slanger) med dyser over plantene. Systemet er normalt i kontinuerlig drift	Vanner som tilføres systemet for befuktning går via et UV-filter og en kompressor.	2 - begren.	Systemet for befuktning <u>etter UV-filteret</u> , bør rutinemessig tømmes ved service eller driftstans.	Vurderes

D	<u>Brukerutstyr:</u> Slanger med spylehoder til plantevanning.	Bruktes relativt hyppig (hver dag) og kun til plantevanning.	2 - begren.	Slangene bør rutinemessig tørrmes ved lite bruk.	Vurderes		
E	<u>Brukerutstyr:</u> Et mindre åpent vannbasseng (ca. 1,5 m ²) med intern sirkulasjon er plassert i et av rommene. Det er vannplanter i bassenget.	Vanntemperatur rundt +20 til +25 gr.	2 - begren.				
Befaring avholdt: 10.04.2018:		Finn Ervik, Oddmund Fostad, Frode Grøtan og Lars Erik Haraldsen					
Vurdering av analyseskjema og kort befaring.							

Risikokategori (smittepotensial):

Oddmund Fostad	1 - stort	2 - begrenset	3 - lite	Utarbeidet: <i>Lars E. Haraldsen</i>
Driftsleder UiO: Tom Olafsen	Tlf.: 907 03 979			<i>Jeld-Erik Høye</i>
Finn Ervik	Tlf.: 971 52 721			Kontroll:
	Tlf.: 959 88 531			